

叶神社宮神輿：総塗り

神輿本体：現状及び対策

神輿仕様


台輪寸法:4.5尺
 屋根延神社型総漆塗り造り
 十七弁菊紋様多数付き
 唐戸三面(正、横面)
 金箔仕上げ:樹組、唐戸彫物、内堂地板、御神鏡台
 彩色仕上げ:彫物、唐戸彫物
 二重(下地)金具:野筋、軒面
 付属品:鳳凰、小鳥、風鐸、飾り綱、鈴
 再新調価格:3,000万円前後
 製作者:不明
 製作年:江戸正徳2年
 祭礼日:毎年 9月13日

現状評価

ガタ発生:上下、水平方向共にガタ
 木地塗り:経年劣化進行及び不良箇所発生
 金箔、彩色:経年劣化進行及び不良箇所発生
 金具類:緑青発生、変形多い、メッキ不良

修理方針

- 平成23年9月の祭礼に間に合わせ予定
- 予算:総額?万円内に収める
- 全体の安全、ガタ対策
- ワラビ手のグラつき対策
- 鳳凰のグラつき対策
- 塗りを綺麗にする。(本漆塗り、金箔、彩色)
- 金具類修理及び再金鍍金

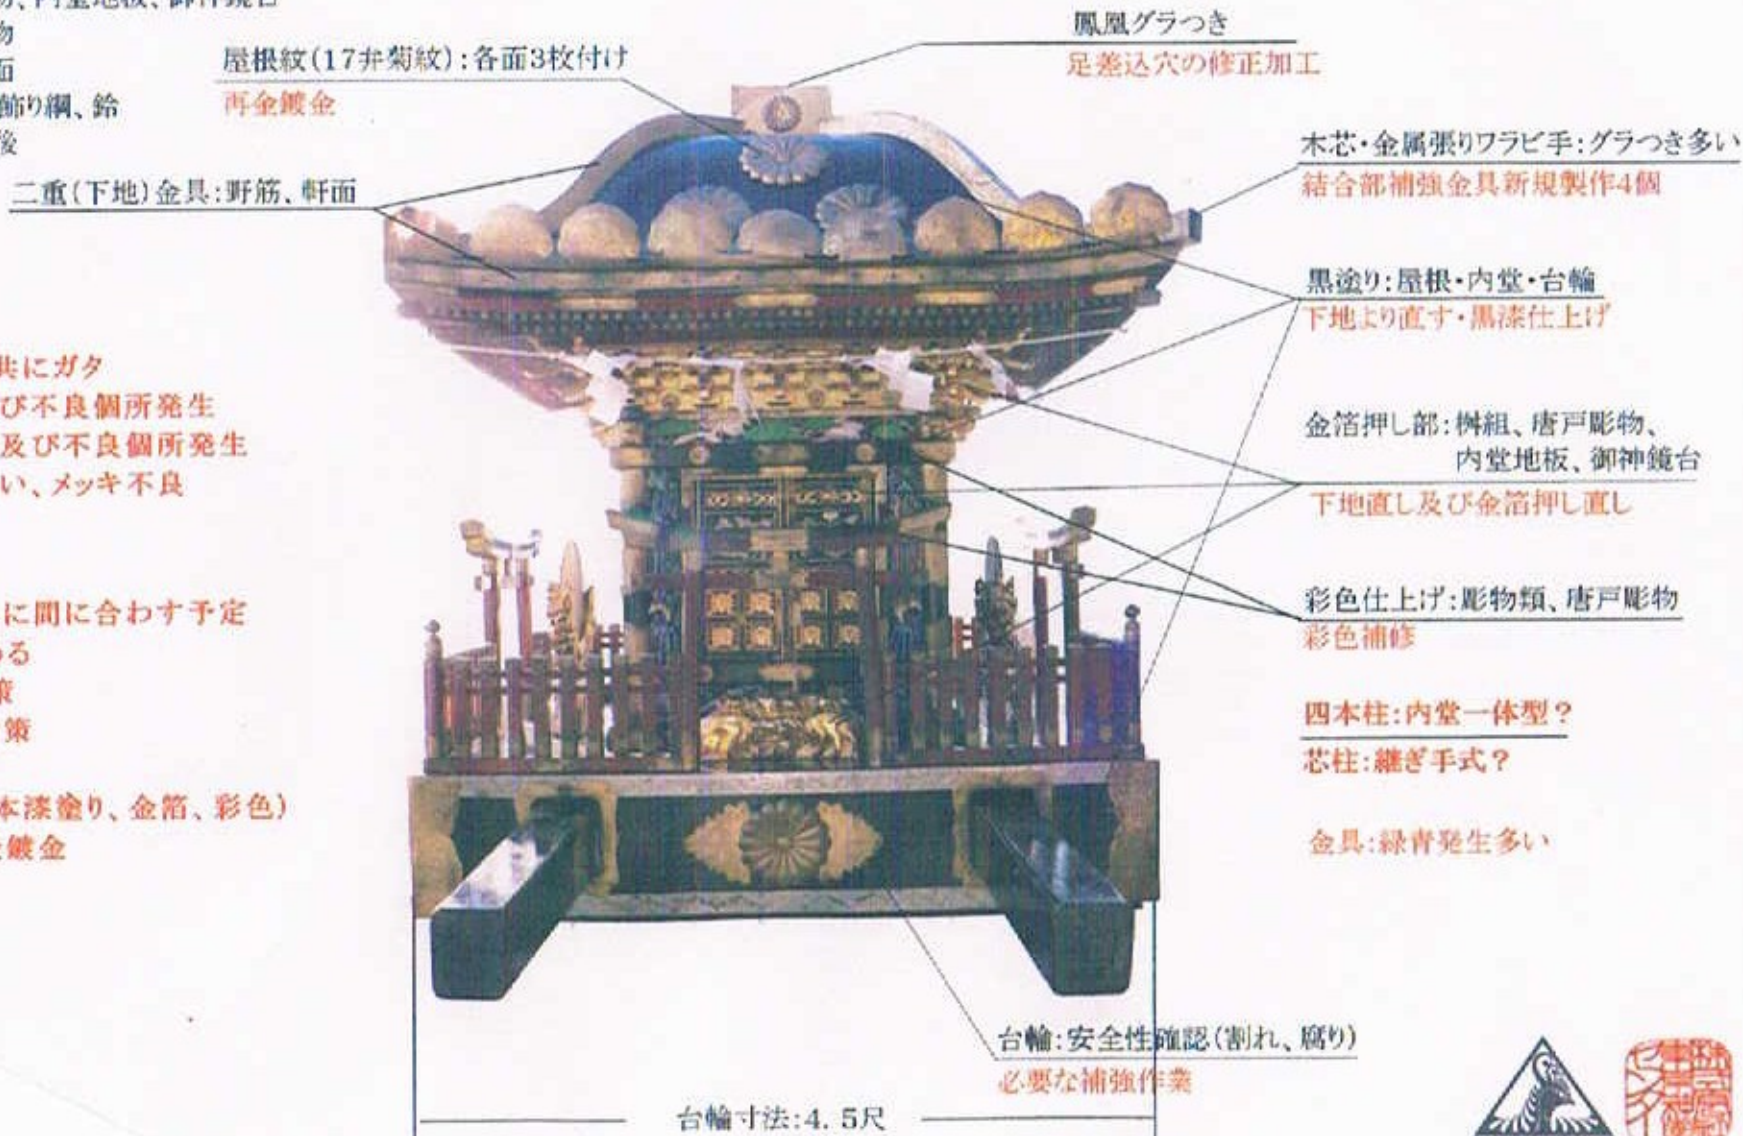

叶神社宮神輿：総塗り

神輿細部：現状及び対策



正面



横面



後面



わらび手差込部
わらび手押さえ金具：新調4個



彫物：彩色仕上げ

内堂地板：金箔押し仕上げ



彫物：彩色仕上げ

江戸彫物：金箔押し仕上げ



木芯・金属張りワラビ手：グラつき多い



台輪裏側角：L型金具にて補強済み



叶神社宮神輿：総塗り

付属品：現状及び対策

飾り綱：新調(紫)
本坪鈴：新調 16個
金鍍金仕上げ品



鳳凰(板打ち出し胴)：形状修正、足取り付け部の補強
金鍍金、分解、組み立て



小鳥(板打ち出し胴)
形状修正、足取り付け部の補強
金鍍金、分解、組み立て



御神鏡
鏡部：再メッキ
台部：再金箔押し



風鐺：不足部品製作、金鍍金、分解、
組み立て



著作権：東京神輿センター
再使用不可